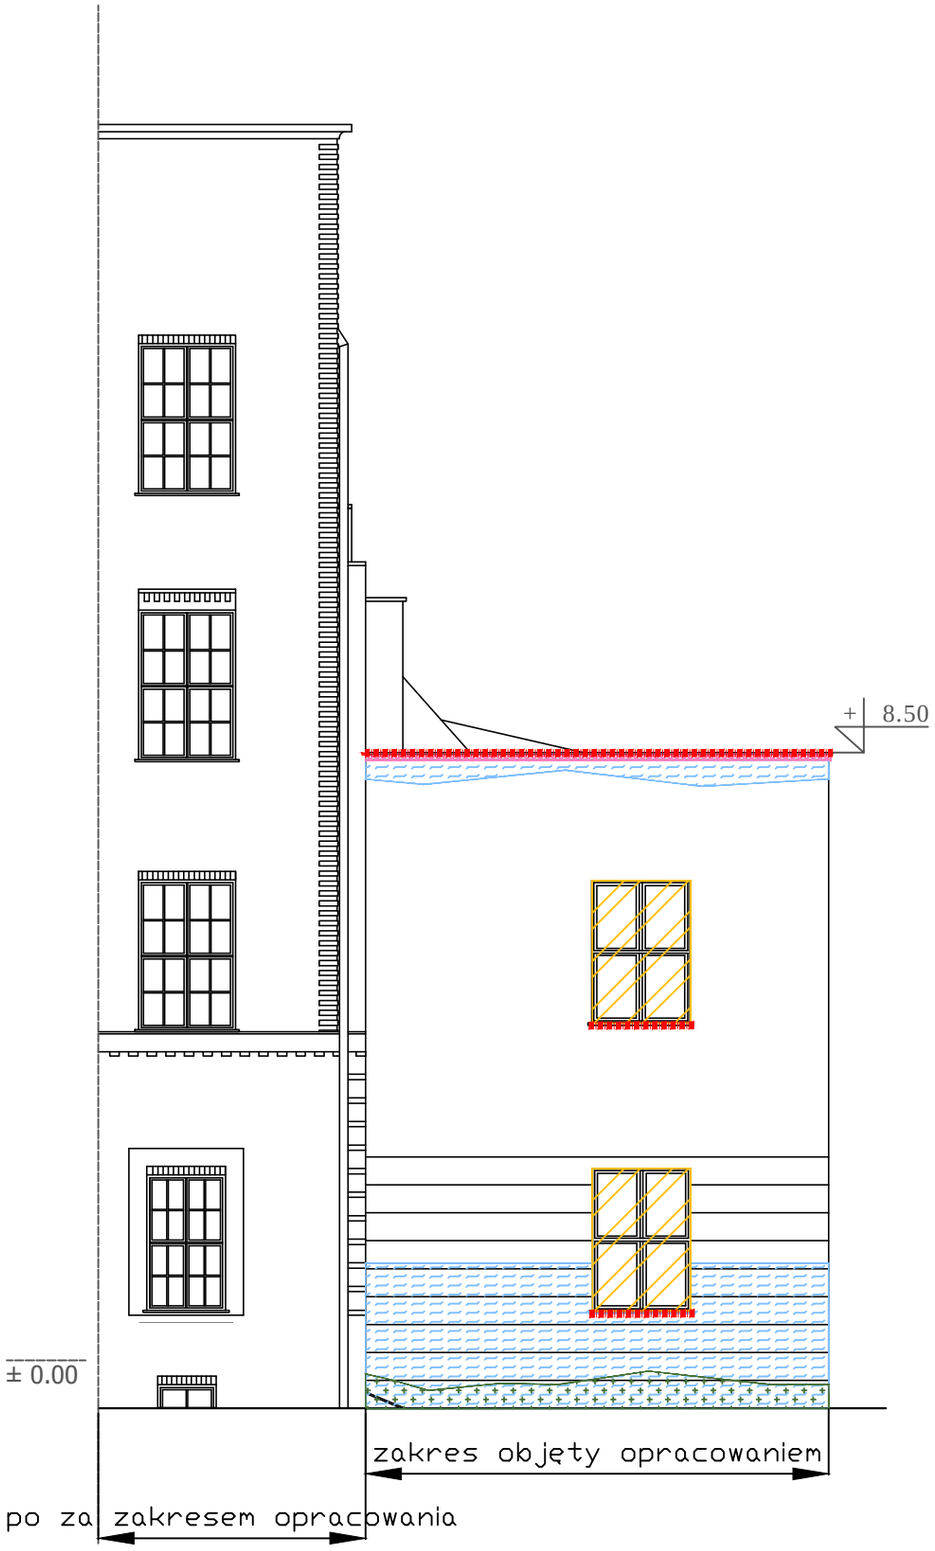

LEGENDA:

- silnie zabrudzona powierzchnia, wypłukane warstwy malarskie, liczne spękania włoskowate
- odparzone i odspojone od podłoża tynki
- ubytki tynku
- rysy i spękania tynku do 3 mm
- zarysowania i spękania tynku do 3 mm
- brak detalu opracowanego w narzucie
- detale i profile opracowane w narzucie z ubytkami, częściowo odspojone od podłoża lub zdeformowane
- pęknięty gzyms
- gzyms z cegły dziurawki w bardzo złym stanie technicznym z licznymi ubytkami
- zabrudzone ceglane opłaszczowanie
- ubytki cegły do głębokości 3 cm
- ubytki cegły do głębokości 6 cm
- jasno-szare uzupełnienia zaprawą cementową
- powierzchnie zawilgocone i zagrzybione
- mchy i porosty
- brak obróbek blacharskich
- obróbki blacharskie w średnim i złym stanie technicznym
- wymienione obróbki blacharskie
- stolarka po remoncie i wymianie po za zakresem opracowania
- stolarka w średnim i złym stanie technicznym

PM-1 — strefy pobrań próbek podczas badań konserwatorskich MIKROBIOLOGICZNYCH

UWAGI:
1. Dachy i kominy poza zakresem niniejszego opracowania.
2. Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne po za niniejszegozakresem opracowania.
3. Instalacje odgromowe poza zakresem niniejszegoopracowania.

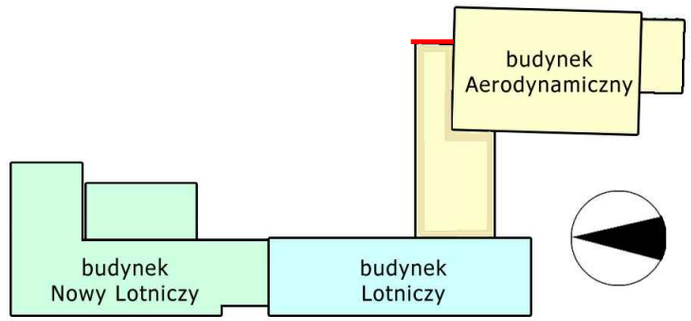

FRONTON

Pracownia architektoniczno-konserwatorska
03-284 Warszawa, ul. Uroczysko 1/5

tytuł opracowania: ***Projekt remontu elewacji łącznika pomiędzy budynkiem Aerodynamiki a budynkiem Lotniczym Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w Warszawie.***

tytuł rysunku: ***STAN ZACHOWANIA ELEWACJI WSCHODNIEJ.***

obiekt:
Łącznik pomiędzy budynkiem Aerodynamiki a budynkiem Lotniczym, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska, Warszawa, Al. Niepodległości 222.

autorzy opracowania:
arch. Rafał Pawłowski
upr. nr WA - 236/01
arch. Małgorzata Pastewka
arch. Alicja Kułakowska

Warszawa kwiecień 2014r.

Nr rys. 3

skala: 1:100